



# Maalausohje

## VHT Prime Coat

Pohjamaali, joka tarjoaa hyvän pohjan VHT pintaväreille. Soveltuu käytettäväksi metallipinoille, puulle ja lasikuidulle.

1.

Valmistelee maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Parhaan maalaustuloksen saavuttamiseksi käytä rasvan ja vahan poistoainetta alueen lopulliseen puhdistamiseen. Hio maalattava alue 320 hiomapaperilla tai karhunkielellä kunnes puhdas metallipinta näkyy. Puhdista pinta lopuksi rasvan ja vahan poistoaineella.

2.

Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4.

Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edes takaisin vedoin. Välttääksesi maalin valumista, maalaa ensin kaksi kevyttä kerrosta ja sen jälkeen yksi paksumpi kerros. Anna maalin kuivua 10 minuuttia jokaisen kerroksen välissä. Maalin riittoisuus noin 1 – 1,3 m<sup>2</sup>

5.

Anna kuivua 30 min viimeisen maalatun kerroksen jälkeen. Jos tarvetta niin hio alue 600 hiomapaperilla. Sekä kuiva, että märkähionta tekniikkaa voi käyttää. Jos naarmuja on vielä näkyvissä toista kohta neljä. HUOM! Tuotetta ei suositella käytettäväksi vaurioituneelle alueelle kuin max 1.5 mm paksuinen kerros. Kun pohjakerros on valmis voit, maalaa haluamallasi pintavärillä päällimmäisen kerroksen.

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

[www.vht-finland.com](http://www.vht-finland.com)