



Maalausohje

VHT Epoxy Paint

Nopeasti kuivuva yksikerrosmaali. Soveltuu teräkselle, alumiinille, lasikuidulle ja joillekin muoveille.

1.

Valmistelee maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Parhaan maalaustuloksen saavuttamiseksi käytä rasvan ja vahan poistoainetta alueen lopulliseen puhdistamiseen. Hio maalattava alue 320 hiomapaperilla tai karhunkielellä kunnes puhdas metallipinta näkyy. Puhdista pinta lopuksi rasvan ja vahan poistoaineella.

2.

Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +12,8 °C ja maksimi +24 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4.

Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edes takaisin vedoin. Välttääksesi maalin valumista, maalaa ensin kaksi kevyttä kerrosta ja sen jälkeen yksi paksumpi kerros. Anna maalin kuivua 10 minuuttia jokaisen kerroksen välissä. Maalaa kaikki kerrokset kahden tunnin aikana. Yhden tunnin maalausajan jälkeen seuraavien kerroksien maalaamiseen täytyy maalin antaa kuivua 48 tuntia. Maali kuivuu optimaalisissa olosuhteissa kosketuskuivaksi 20 minuutissa ja käsittely kuivaksi 3 tunnissa. Maalin riittoisuus noin 1 – 1,3 m²

5. Erittäin tärkeää!

Maalin kuivumisen jälkeen maali täytyy kovettaa, jotta maalin iskun ja kemikaalien kestävyys paranee. Maalin voi kovettaa uunissa 93 °C, yhdessä tunnissa.

HUOM! Maali ei ole kemikaalin kestävää ennen maalin kovettamista.

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

www.vht-finland.com